

ASPRO®

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Безвоздушный окрасочный аппарат мембранного типа **ASPRO-3600®**




www.aspro-rus.ru

Добро пожаловать!

**Мы рады, что вы выбрали наш продукт
и готовы помочь вам в его эксплуатации.**

В данной инструкции вы найдете все необходимые сведения по установке, настройке и эксплуатации нашего окрасочного оборудования.

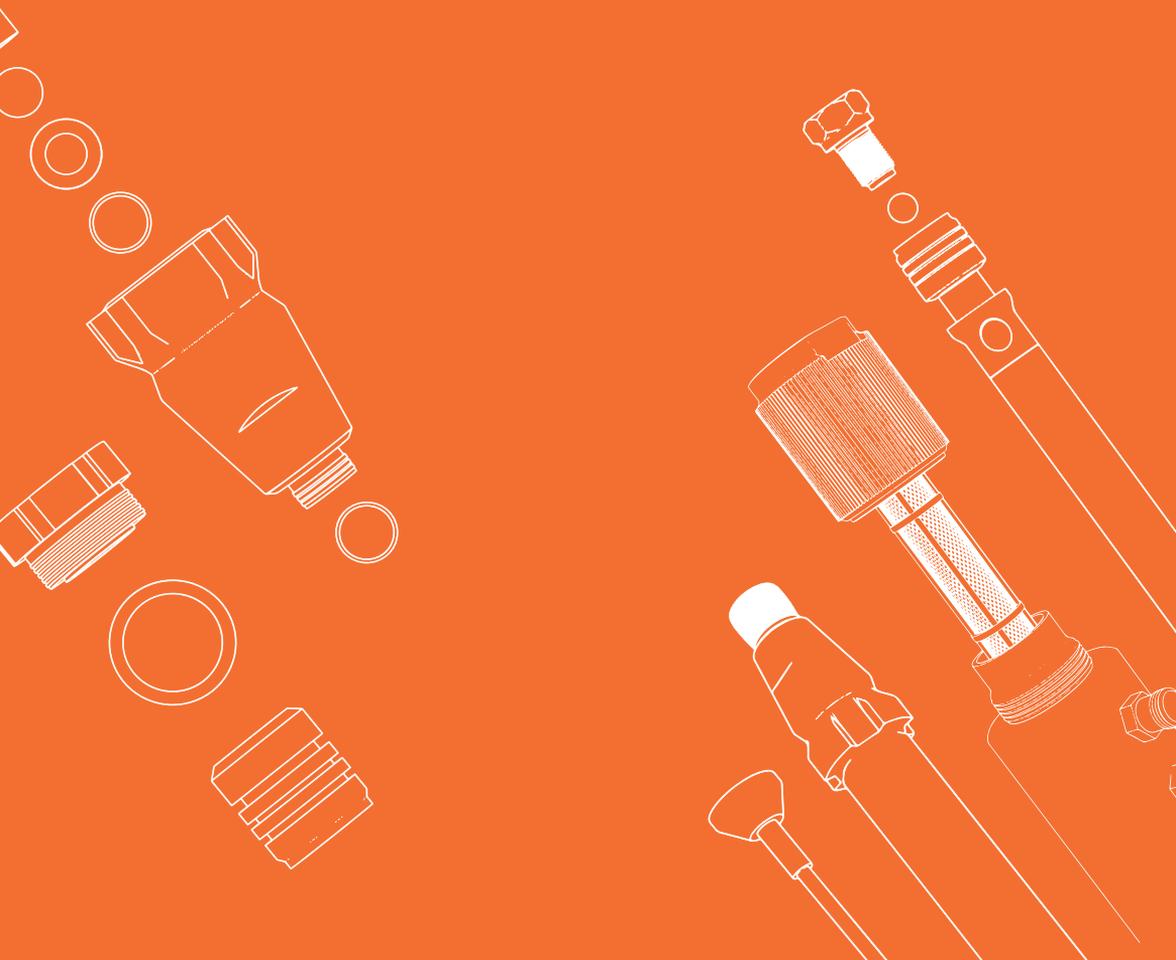


СОДЕРЖАНИЕ

Техника безопасности

- | | | | |
|--|----|--------------------------------------|----|
| ■ Инструкция по заземлению | 04 | ■ Подготовка аппарата к работе | 11 |
| ■ Опасность воспламенения и взрыва | 05 | ■ Правила пользования | 12 |
| ■ Опасность подкожной инъекции | 05 | ■ Пуск | 12 |
| ■ Опасность неправильного использования оборудования | 06 | ■ Сброс давления | 13 |
| ■ Опасность поражения электрическим током | 06 | ■ Технология распыления | 13 |
| ■ Опасность прикосновения к движущимся частям | 06 | ■ Очистка | 14 |
| ■ Личные средства защиты | 07 | ■ Неисправности и способы устранения | 15 |
| ■ Условия транспортировки и хранения | 07 | | |

Окрасочный аппарат

- | | |
|----------------------------------|----|
| ■ Информация по применению | 08 |
| ■ Технические характеристики | 09 |
| ■ Комплект поставки | 09 |
| ■ Общее описание частей агрегата | 10 |
| ■ Пистолет-распылитель | 10 |
| ■ Фильтр тонкой очистки | 11 |

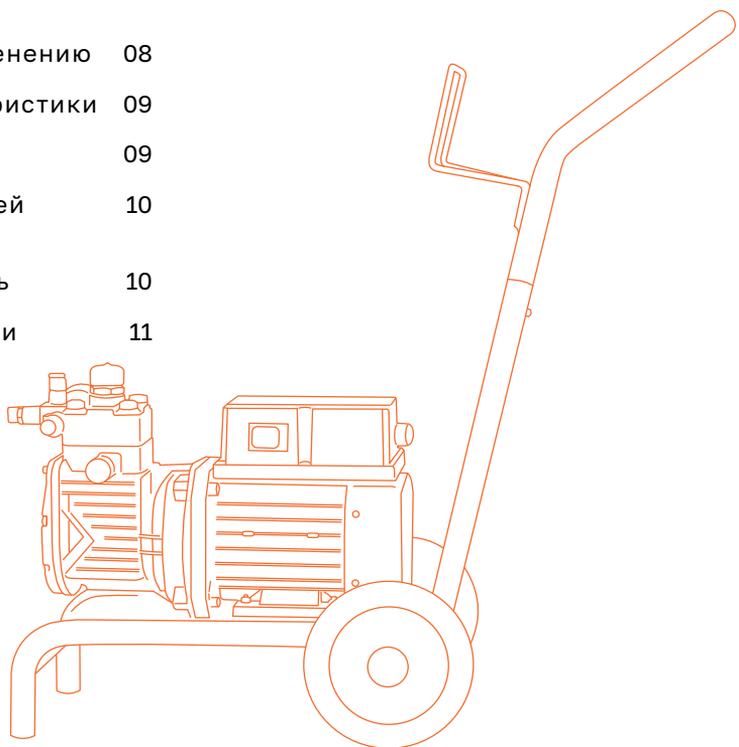

**Перед эксплуатацией внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
Соблюдайте технику безопасности при работе с аппаратом.
Несоблюдение инструкций может привести к травмам и/или имущественному ущербу!**

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не забывайте правильно обращаться с оборудованием и следить за его состоянием, чтобы избежать аварийных ситуаций. Все эти меры помогают обеспечить безопасность работника и окружающих людей при выполнении работ с окрасочным аппаратом.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или затруднения, обращайтесь к данной инструкции или по горячей линии **8 (800) 555-09-74**, и мы с радостью поможем вам решить любую проблему. Спасибо, что выбрали наш продукт, и желаем вам успехов в работе!

ВНИМАНИЕ!

Следующие предупреждения относятся к наладке, эксплуатации, заземлению, техническому обслуживанию и ремонту данного оборудования.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Данное изделие должно быть заземлено. В случае электрического короткого замыкания, заземление снижает опасность поражения электрическим током путем предоставления проводника для отвода электрического тока.

Устройство снабжено шнуром питания, который имеет заземляющий провод с соответствующей штекерной вилкой с заземляющим контактом. Эта вилка должна быть вставлена в розетку, которая установлена должным образом и заземлена в соответствии со всеми местными правилами и нормативами.

Неправильный монтаж штекерной вилки с заземляющим контактом может создать опасность поражения электрическим током!

Провод, изоляция которого имеет зеленый цвет с желтыми полосками или без них, является заземляющим проводом.

Обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику или специалисту по техническому обслуживанию, если у Вас возникло сомнение касательно того, правильно ли заземлено изделие.

Запрещается вносить изменения в поставляемую в комплекте штекерную вилку; если она не подходит к розетке, то поручите квалифицированному электрику установить надлежащую розетку.

Данное изделие предназначено для использования в цепи с номинальным напряжением 220В и снабжено штекерной вилкой с заземляющим контактом.

Запрещается использовать переходник вместе с данным изделием.

Удлинитель. Используйте только 3-проводный удлинительный шнур, который имеет 3-контактную штекерную вилку с заземляющим контактом и 3-контактное штекерное гнездо, которое подходит для штекерной вилки данного изделия.

Следуйте принятым на предприятии нормативам.

Пользуйтесь только металлическими электропроводящими емкостями, установленными на заземленной поверхности, такой как бетон.

Не ставьте емкость на непроводящую поверхность, например, на бумагу или картон, так как это нарушит цепь заземления.

Заземление металлической емкости. Подсоедините один конец провода заземления к емкости с помощью зажима, а другой конец - к надежному заземлению.

Заземление при промывке или сбросе давления.

Плотно прижмите металлическую часть пистолета-распылителя к боковой поверхности заземленной металлической емкости. Затем нажмите курок.



ОПАСНОСТЬ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И ВЗРЫВА

Легковоспламеняющиеся вещества, такие как пары растворителя и краски, могут воспламениться или взорваться в рабочей зоне!

Для предотвращения воспламенения и взрыва запрещается распылять огнеопасные или взрывоопасные материалы вблизи открытого пламени или источников воспламенения, как например, горящие сигареты, работающие двигатели, двигатели или другое искрообразующее электрическое оборудование.

Краска или растворитель, которые протекают через оборудование, способны к образованию зарядов статического электричества.

Заряды статического электричества создают опасность пожара или взрыва в присутствии паров краски или растворителя.

Все компоненты распылительной системы, включая насос, узел шлангов, пистолет-распылитель и объекты внутри и вокруг зоны распыления должны быть заземлены надлежащим образом для защиты от зарядов статического электричества и искр. Используйте специальные токопроводящие или заземленные шланги для безвоздушного краскораспылителя высокого давления.

Убедитесь, что все контейнеры и системы сбора заземлены, в соответствии с инструкциями по заземлению, чтобы предупредить возникновение зарядов статического электричества.

Запрещается использовать краску или растворитель, который содержит галогенизированные углеводороды!

Обеспечьте хорошую вентиляцию в зоне распыления, надлежащую подачу свежего воздуха, перемещаемого через эту зону. Содержите блок насоса в хорошо проветриваемом месте. Не допускается распыление краски на блок насоса.

Курить в зоне распыления запрещается.

Поддерживайте чистоту в зоне распыления и удаляйте контейнеры с краской или растворителем, ветошь и другие подобные горючие материалы.

Ознакомьтесь с составом распыляемых красок и растворителей. Прочтите все ведомости безопасности материалов и этикетки на контейнерах, которые прилагаются к краскам и растворителям. Соблюдайте инструкции по безопасности, составленные производителем красок и растворителей.

Противопожарное оборудование должно быть в наличии и в рабочем состоянии!

Распылитель производит искры. При использовании легковоспламеняющейся жидкости в распылителе или рядом с ним, для промывки или очистки распылитель должен находиться на расстоянии не менее 6 м. от взрывоопасных паров.



ОПАСНОСТЬ ПОДКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ

Запрещается направлять пистолет-распылитель или выполнять распыление в сторону людей или животных.

Не приближайте руки и другие части тела к точкам выброса жидкостей. Например, не пытайтесь остановить утечки любой частью тела. Всегда используйте защитный соплодержатель. Не допускается выполнять распыление с неисправным соплодержателем. Соблюдайте осторожность при очистке и замене сопла.

Не допускается оставлять агрегат под электрическим напряжением или под давлением, когда он не находится под присмотром.

Распыление при высоком давлении способно инъецировать токсины внутрь тела и стать причиной серьезного телесного повреждения.

В том случае, если такая инъекция произошла, то немедленно обратитесь за хирургической помощью.

Проверьте шланги и детали на отсутствие повреждений. Заменяйте любые поврежденные шланги или детали.

Данная система способна создать давление величиной более 20МПа (200 Бар). Используйте запасные части или принадлежности, рассчитаны на это давление.

Всегда ставьте курок пистолета-распылителя на предохранитель в перерывах между распылениями.

Проверьте, что предохранитель курка функционирует должным образом.

Перед эксплуатацией агрегата убедитесь в том, что все соединения являются надежными. **Узнайте, как остановить работу агрегата и как быстро сбросить давление.** Внимательно ознакомьтесь с органами управления.



ОПАСНОСТЬ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Неправильное использование оборудования может привести к смертельному исходу или серьезной травме.

1. Не допускается работать или выполнять распыление рядом с детьми. Не допускайте приближения детей к оборудованию в любое время.
2. Не допускается тянуться за пределы досягаемости или стоять на неустойчивой опоре. Постоянно контролируйте эффективность опоры для ног и сохраняйте равновесие.
3. Будьте внимательны и контролируйте свои действия.
4. Не пользуйтесь устройством, если вы устали, находитесь под воздействием лекарственных препаратов или алкоголя.
5. Не перегибайте или не пережимайте шланг.
6. Не подвергайте шланг воздействию температур или давлений, величины которых превышают значения, являющиеся максимальными для данного оборудования.
7. Запрещается использовать шланг в качестве нагруженного элемента для перетаскивания или подъема оборудования.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Плохое заземление, неправильная регулировка или ненадлежащее использование системы могут привести к поражению электрическим током.

Перед обслуживанием оборудования выключите его и отсоедините кабель питания. Используйте только заземленные электрические розетки.

Используйте только 3-проводные удлинители. Запрещается использовать переходник с 3 контактов на 2 контакта.

Проверьте, что Ваш удлинительный шнур не имеет повреждений. Используйте шнур с поперечным сечением проводов не менее 2,5 мм², чтобы выдержать потребляемый данным изделием ток. Шнур с меньшим поперечным сечением проводов станет причиной падения линейного напряжения, потери мощности и перегрева.

В случае повреждения шнура питания, его замену, если потребуется, в целях безопасности должен осуществлять изготовитель или агент изготовителя.



ОПАСНОСТЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ К ДВИЖУЩИМСЯ ЧАСТЯМ

Движущиеся части могут травмировать или оторвать пальцы, или иные части тела. Остерегайтесь движущихся частей!

Не используйте оборудование со снятыми защитными устройствами или крышками. Оборудование под давлением может включиться без предупреждения.

Прежде чем проверять, перемещать или обслуживать оборудование, выполните процедуру сброса давления, приведенную в настоящем руководстве. Отключите электропитание.



ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Лица, использующие или обслуживающие оборудование, а также находящиеся в зоне работы, должны применять соответствующие средства защиты, чтобы обезопасить себя от серьезных травм, в том числе от повреждения глаз, вдыхания токсичных газов, ожогов и потери слуха. К ним относятся перечисленные ниже и иные средства защиты:

- Защитные очки
- Защитная одежда и респиратор в соответствии с рекомендациями изготовителя жидкостей и растворителей
- Перчатки
- Защитные наушники



УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Не подвергайте устройство воздействию повышенной влажности и атмосферных осадков. Храните в помещении.

Условия хранения, перевозки, реализации продукции и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды.

Транспортировка и хранение в диапазоне температур от -25°C до $+55^{\circ}\text{C}$

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы после хранения при низких температурах, необходимо выдержать оборудование в теплом помещении около 2-3 часов для предотвращения образования конденсата в электрических узлах.

Оборудование рассчитано на работу в диапазоне температур от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$

Максимальный допустимый уровень относительной влажности 50% при температуре $+40^{\circ}\text{C}$. Более высокий уровень относительной влажности разрешен при менее высокой температуре.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование применяется только для выполнения окрасочных работ методом безвоздушного распыления. Использование целесообразно при окраске больших площадей как внутри, так и снаружи помещений, например, стены и потолки, фасады, заборы, металлоконструкции и т.п.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Лакокрасочные материалы, распыляемые окрасочным аппаратом: краски на водной основе и основе органических растворителей эмульсионные и латексные краски, грунты, лаки, а также иные лакокрасочные материалы, не содержащие твердых частиц (наполнителей) в своем составе. Не применяется для распыления составов высокой вязкости (шпатлевки, мастики, огнезащитные составы для металлов и т.п.).

Фильтрация.

Несмотря на применение в окрасочном аппарате фильтра грубой очистки, установленного на краскоприемном шланге, а также фильтров тонкой очистки в пистолете-распылителе и коллекторе, рекомендуется фильтрование лакокрасочных материалов перед использованием.

Вязкость лакокрасочных материалов.

Перемешивайте лакокрасочный материал перед начала работы.

Обратите внимание, что при перемешивании с использованием миксера, в материале могут образовываться пузырьки воздуха, которые могут затруднить процесс безвоздушного распыления.

Высокая вязкость, также может затруднить процесс безвоздушного распыления или сделать процесс нанесения невозможным. Разбавляйте лакокрасочный материал в соответствии с рекомендациями производителя.

БЕЗВОЗДУШНЫЙ РАСПЫЛЕНИЕ

Метод безвоздушного распыления, реализованный в этом окрасочном аппарате, подразумевает нанесение материала на поверхность без использования сжатого воздуха. Лакокрасочный материал сжимается насосом под высоким давлением (до 200 Бар) и выходит в окружающее пространство через сопло малого диаметра (менее 1 мм). Из-за большого перепада давления, от 200 Бар в насосе до атмосферного в пространстве, лакокрасочный материал дробиться на мельчайшие частицы и в виде аэрозольного факела оседает на окрашиваемой поверхности.

ПРИНЦИП РАБОТЫ АППАРАТА

Электродвигатель через редуктор передает движение на поршень насоса. Впускной клапан открывается автоматически движением поршня вверх. Выпускной клапан открывается, когда поршень движется вниз.

Лакокрасочный материал проходит под высоким давлением через шланг в пистолет-распылитель, затем в сопло. Когда материал проходит через сопло, он распыляется. Регулятор давления позволяет регулировать рабочее давление материала покрытия.

БЕЗВОЗДУШНЫЙ ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ МЕМБРАННОГО ТИПА **ASPRO-3600**

Мембранный окрасочный аппарат ASPRO-3600 предназначен для интерьерных работ. Благодаря двухступенчатой системе регулировки мембраны, этот аппарат обеспечивает равномерную подачу краски без пульсации. Кроме того, он имеет систему регулировки оборотов двигателя, аналогичную поршневым аппаратам, что позволяет точно настроить нанесение материала. Важной особенностью является возможность забора лакокрасочных материалов (ЛКМ) через специальный приемник под воздействием центробежной силы.

Преимущества аппарата включают точную настройку давления, возможность распыления краски при минимально возможном давлении, минимальный пульс факела для качественной покраски, легкость и компактность, а также возможность забора материала разными способами и удобную транспортировку на тележке с рукояткой. Это уникальный аппарат, сочетающий преимущества поршневых и мембранных безвоздушных аппаратов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Артикул: 103133
- Модель: ASPRO-3600
- Тип товара: Окрасочный аппарат
- Производительность: 4 л/мин
- Макс.давление: 227 Бар
- Гарантийный срок: 12
- Размер товара: 30х52х72см
- Размер упаковки: 38х52х62 см
- Тип питания: 220 В
- Тип насоса: мембранный
- Вес нетто: 18,7 кг
- Вес брутто: 24,6 кг
- Тип привода: электрический
- Типы материалов: вододисперсионная, акриловая, латексные ЛКМ; грунтовки
- Макс. длина шланга: 30 м
- Длина эл. кабеля: 2 м
- Контроль давления: механический
- Манометр: в наличии
- Срок эксплуатации: 3 года
- Вязкость: средняя


Больше полезной информации о вашем аппарате



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Аппарат окрасочный ASPRO-3600
- Шланг высокого давления 15 м
- Пистолет с фильтром
- Удлинитель 0,4 м
- Сопло и соплодержатель
- Гравитационный бункер 5 л
- Инструкция
- Гарантия

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ АГРЕГАТА

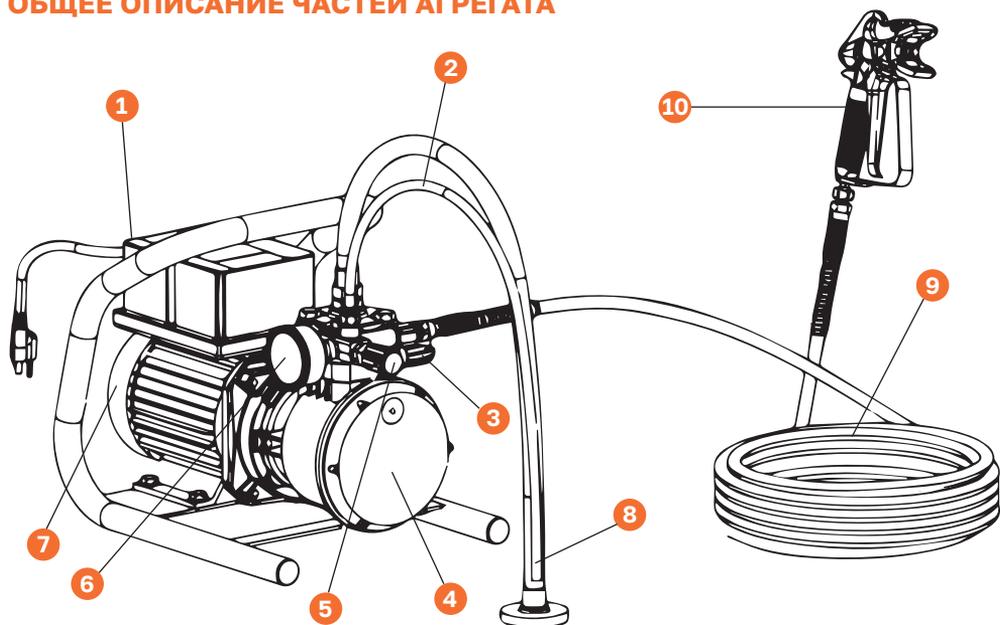


1. Блок контроля
2. Дренажный шланг
3. Регулятор давления
4. Гидронасос
5. Дренажный кран
6. Манометр

7. Электродвигатель
8. Краскоприемный шланг с фильтром
9. Шланг окрасочный
10. Пистолет-распылитель


ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ

1. Корпус пистолета
2. Сопло
3. Соплодержатель
4. Предохранитель от случайного нажатия курка
5. Защитная душка
6. Курок
7. Штуцер (поворотное соединение) для подключения окрасочного шланга
8. Рукоятка с фильтром внутри

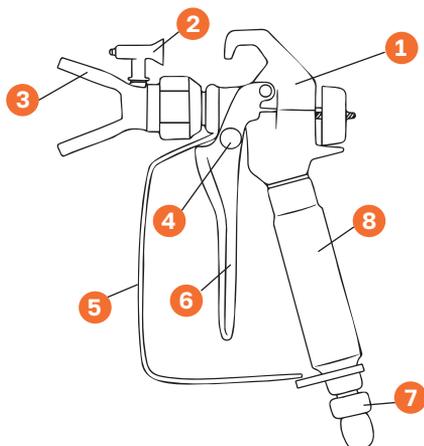


ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

Для того, чтобы достать фильтр из рукоятки пистолета, надавите на нижнюю часть защитной душки в направлении, указанном стрелкой на рисунке ниже (слева). Выкрутите рукоятку из корпуса и достаньте фильтр.

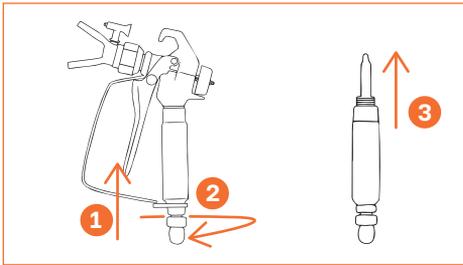

ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

Перед тем, как установить краскоприемный шланг, убедитесь, что шар входного клапана в работоспособном состоянии, т.е. может свободно перемещаться в корпусе клапана. Для этого следуйте указаниям на рисунке ниже.

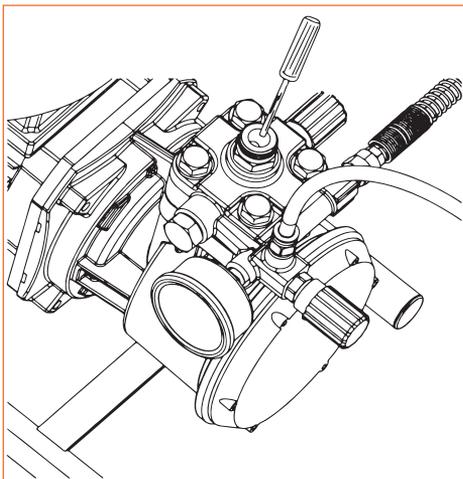

Используйте отвертку. Нажмите на шар входного клапана. Убедитесь, что шар может свободно перемещаться вверх и вниз.


1. Установите краскоприемный шланг и подсоедините дренажную линию (если они не были подсоединены при поставке).

2. Подсоедините один конец окрасочного шланга к штуцеру на блоке насоса, другой конец соедините с пистолетом-распылителем. Снимите соплодержатель и сопло

3. Установите предохранитель курка на пистолете во включенное положение.


4. Убедитесь, что выключатель находится в положении «0» - Выключено. Подключите штепсель к электрической сети 220В.

5. Установите дренажный кран в положение заливки/сброса давления (выкручена против часовой стрелки или переведена в положение заливки/сброса давления в моделях с рукояткой).

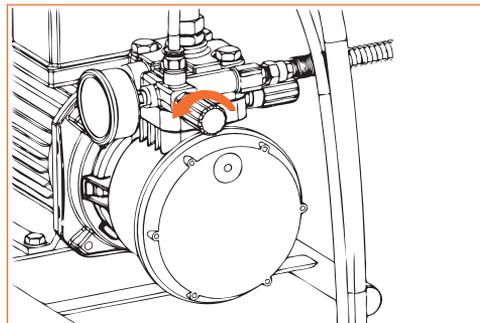

6. Убедитесь, что регулятор давления установлен на минимальное значение (выкручен против часовой стрелки).

7. Поместите заборный шланг с фильтром грубой очистки в заземленную металлическую емкость, частично наполненную жидкостью для промывки. Подсоедините провод заземления к емкости и к контуру заземления.

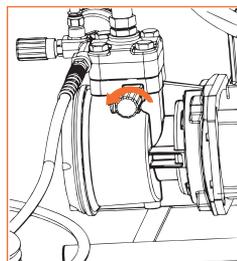

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение инструкций, описанных в этом разделе, может привести к поломке оборудования.

1. Окрасочный аппарат является электроприбором, имеющим в своем составе электронные компоненты, бесперебойная работа которых зависит от стабильности параметров электрической сети.

Если вы не уверены в стабильности параметров сети, используйте стабилизатор напряжения для работы с окрасочным аппаратом. Подключайте электрическую вилку оборудования только в электрическую розетку с заземлением, имеющую контакты фазы и нуля, а также контакт защитного заземления.

2. Пробный запуск окрасочного аппарата необходимо производить с использованием воды, а не лакокрасочных материалов.

Убедитесь, что аппарат работает должным образом, а все соединения надежно затянуты.

3. Обязательно производите смазку насоса перед включением, как это описано в разделе «ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ»

4. Не оставляйте аппарат с давлением лакокрасочного материала в системе без присмотра.

Если это невозможно, по крайней мере, отключите его от электрической сети.

5. Первое включение аппарата после его хранения при низких температурах производить только после того, как аппарат будет выдержан 1-2 часа при температуре более +5°C. Это предотвратит выход из строя электрических и электронных компонентов в результате воздействия конденсата, а также повреждения насоса в случае замерзания воды внутри системы.

Рекомендуется хранить аппарат при положительных температурах.

6. Промытый и очищенный после работы окрасочный аппарат - залог долгой безотказной работы. Перед постановкой на длительное хранение, прокачайте через насос небольшое количество минерального растворителя.

Это поможет избежать коррозии деталей насоса. Шланг высокого давления при этом можно отсоединить.

7. Обращайтесь аккуратно с окрасочным шлангом высокого давления.

ВНИМАНИЕ! Не используйте и не ремонтируйте каким-либо образом, поврежденный шланг высокого давления, замените на новый.

ПУСК

Убедитесь в стабильности параметров электросети. Используйте соответствующий стабилизатор напряжения.

1. Переведите выключатель в положение Вкл. и поверните регулятор оборотов на блоке контроля по часовой стрелке.

2. Поверните регулятор давления на несколько оборотов по часовой стрелке.


3. Через некоторое время жидкость начнет поступать в насос. Дайте жидкости циркулировать через дренажную трубку в течение 15 секунд.

4. Закройте дренажный кран. Жидкость перестанет выходить из дренажной трубки.

5. Прижмите распылитель к заземленной металлической емкости с жидкостью для промывки. Снимите курок распылителя с предохранителя и нажмите. Поверните регулятор давления на ½ от максимального.

6. Осуществляйте прокачку в течение 1 минуты. Проверьте наличие утечек.

Не закрывайте места утечек рукой или ветошью! При утечке сбросьте давление. Затяните фитинги. Выполните пункты 1-5 раздела Пуск. При отсутствии утечек переходите к пункту 6.

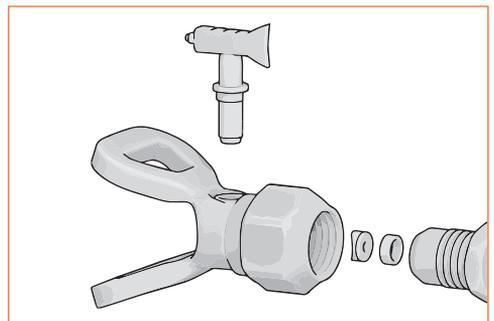


7. Поместите заборную трубку в емкость с краской. Заполните насос краской как описано в пунктах 1-5 раздела Пуск. Установите соплодержатель с седлом и соплом.

СБРОС ДАВЛЕНИЯ

1. Переведите выключатель в положение «О» Выкл. Для выключения электродвигателя.

2. Убедитесь, что дренажная трубка находится в емкости. Удерживая трубку, откройте дренажный кран. Жидкость выйдет из насоса через дренажную трубку.

3. Поверните сопло на 180° в соплодержателе.

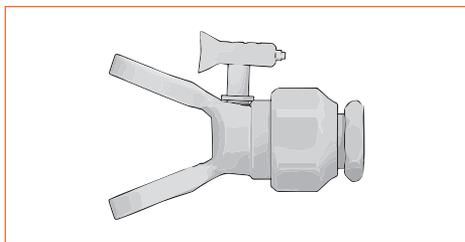


4. Прижмите распылитель к заземленной металлической емкости с жидкостью для промывки. Снимите курок распылителя с предохранителя и нажмите. Из шланга высокого давления выйдет жидкость.

5. Убедитесь, что в системе нет давления жидкости. Стрелка манометра указывает на «0».

ТЕХНОЛОГИЯ РАСПЫЛЕНИЯ


В процессе распыления равномерно двигайте краскопульт. В противном случае покрытие получится неровным.

При распылении перемещать предплечье, а не кисть руки. Сохранять постоянное расстояние, примерно, 30 см между краскопультом и окрашиваемым объектом.

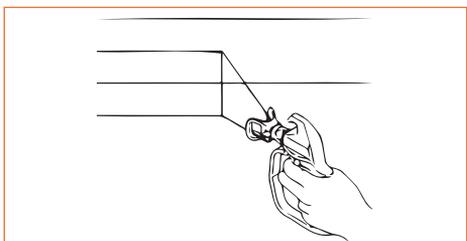

Край распыленной струи должен быть не слишком четким, а размытым, чтобы облегчить наложение следующего слоя покрытия.

Краскопульт следует всегда перемещать параллельно обрабатываемой поверхности, а струя должна быть направлена под прямым углом, чтобы образующееся облако краски было минимальным, а слой наносимой краски равномерный по всей площади поверхности.

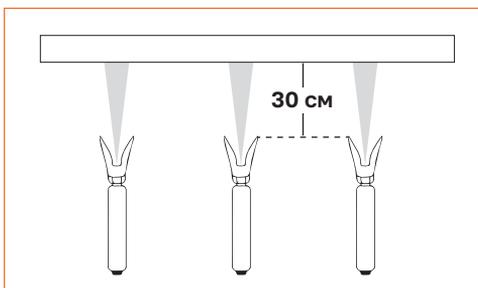

Каждый проход краскопульт должен перекрывать 30% слоя предыдущего прохода.

В зависимости от материала улучшение качества покрытия может достигаться применением сопел меньших размеров.

Утечки из шланга высокого давления могут вызвать травмы. При обнаружении утечек немедленно заменить шланг. Категорически запрещается самостоятельный ремонт шлангов.

При работе на лесах (подмостках) рекомендуется всегда подводить шланг по внешней стороне лесов. Из соображений работоспособности, безопасности и долговечности, применяйте только оригинальные шланги высокого давления.


Осторожно обращаться со шлангом высокого давления. Избегать перегибов или складок под острым углом; минимальный радиус изгиба равен, примерно 20 см.

Оберегать шланг высокого давления от передавливания и от контакта с острыми предметами.

Если во время работы забилося сопло, то устранить засор можно давлением материала:

1. Отпустите курок;

2. Установите предохранитель курка на пистолете во включенное положение. Поверните сопло на 180° в режим очистки;
3. Направьте пистолет распылитель на кусок картона или в емкость для отходов;
4. Установите предохранитель курка на пистолете в выключенное положение. Нажмите на курок распылителя, материал под давлением должен прочистить сопло;
5. Верните сопло в положение распыления

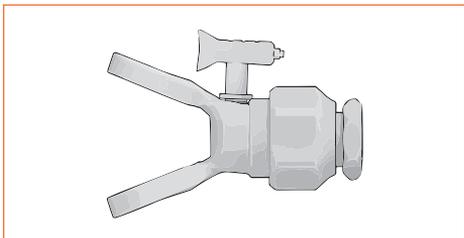

Положение сопла при очистке («стрелка» направлена в сторону маляра)

ВНИМАНИЕ: Повышенное давление распыления вызывает ускоренный износ сопла и деталей агрегата, увеличивает запыленность и загазованность окружающей среды и не повышает производительность труда. Рекомендуется работать при минимальном давлении, обеспечивающем качественное распыление.

При использовании быстросохнущих или двухкомпонентных материалов обязательно производить промывку установки подходящим для этого очистительным средством в течение работы, в противном случае чистка установки вызовет большие затруднения, т.к. краска может засохнуть в каналах блока клапанов.

ОЧИСТКА

1. Сбросьте давление.
2. Очистите фильтр грубой очистки на заборном шланге от остатков материала и поместите в емкость с промывочной жидкостью. В качестве промывочной жидкости используйте жидкость, рекомендованную производителем краски в качестве разбавителя.
3. Выполните действия, описанные в пунктах 1-5 раздела «ПУСК»

4. Промывайте шланг высокого давления до тех пор, пока из сопла не будет выходить жидкость для промывки без сильных загрязнений.
5. Сбросьте давление.
6. Отсоедините шланг высокого давления от пистолета, снимите соплодержатель и сопло, фильтр из ручки пистолета.
7. Очистите фильтр в ручке пистолета и в коллекторе.
8. При промывке водой дополнительно промойте систему (без окрасочного шланга) уайт-спиритом или защитным составом для насоса, чтобы в нем сохранилось защитное покрытие, предохраняющее в случае замерзания и от коррозии.
9. Вытрите весь агрегат, шланг и пистолет-распылитель ветошью, смоченной водой.

10. В случае, когда аппарат не будет использоваться более 10 дней, необходимо прокачать через насос машинное масло (шланг высокого давления при этом можно отсоединить). Для этого наполните небольшую емкость машинным маслом и поместите в нее заборный клапан насоса, поверните кран заливки вниз для открытия дренажного клапана, включите аппарат. Оставьте насос работающим, до тех пор, пока из дренажной трубки не начнет выходить машинное масло.

После 3100 часов работы, проверьте уровень и состояние масла в гидронасосе. Уровень можно проверить через смотровое окно.

Если цвет масла не изменился, то убедитесь, что уровень достаточен. При необходимости долейте масло в гидронасос.

Если масло имеет загрязнение, необходимо его слить, очистить картер и заполнить новым гидравлическим маслом.

Если вы не используете аппарат длительное время, храните его с демонтированными краскоприемным и дренажным шлангом.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Способ устранения
При включении двигателя не работает.	Напряжение в питающей сети отсутствует.	В месте включения агрегата проверить наличие и значение напряжения во всех фазах питающей сети.
	Неисправность электрического кабеля агрегата или удлинителя.	Устранить неисправность электрического кабеля.
	Неисправный электродвигатель, выключатель и защитно-отключающее устройство, плата контроля.	Эти неисправности устранять только в специализированной мастерской.
При включении двигателя не развивает обороты и гудит.	Наличие в насосе давления перекачиваемого лакокрасочного материала.	Открыть перепускной клапан.
	Загустевание масла в насосе передаче (в холодную погоду).	Прогреть агрегат (Не использовать открытое пламя!)
	Пониженное напряжение в электрической сети или падение напряжения в кабеле-удлинителе.	Проверить напряжение в сети по вольтметру до пуска и в момент пуска электродвигателя. непригодный кабель заменить.
Самопроизвольное отключение двигателя во время работы (выбивание предохранителя)	Перегрев электродвигателя в процессе работы.	Повторное включение двигателя производить после 2-3-х минутной паузы (замена предохранителя)
	Вязкость лакокрасочного материала велика.	Применять менее вязкие составы. В холодное время применять подогретые составы.
	Недостаточно масла в гидронасосе.	Залить масло в гидросистему до верхнего уровня.
Электродвигатель работает, но давление жидкости недостаточно или отсутствует. (Курок пистолета не нажат)	Очень высокая вязкость краски.	Разбавьте краску в соответствии с рекомендацией производителя.
	Регулятор давления установлен на минимум.	Повернуть рукоятку регулятора по часовой стрелке.
	Подсосы воздуха во всасывающей системе.	Затянуть соединения.
	Протечка лакокрасочного материала через перепускной клапан.	Устранить протечку лакокрасочного материала 3-х или 4-х кратным поворотом рукоятки клапана. Заменить перепускной клапан.
	Недостаточно масла в гидронасосе.	Залить масло в гидросистему до верхнего уровня.
	Мембрана насоса повреждена (наличие трещин).	Поврежденную мембрану заменить.
	Обратная протечка лакокрасочного материала через всасывающий, нагнетательный или дренажный клапан	Неисправный клапан заменить.
	Фильтр гидросистемы засорился.	Прочистить фильтр и заменить масло.


НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Способ устранения
Значительное падение давления при нажатии на курок	Сопло повреждено или слишком большого диаметра.	Замените
	Сопло засорено.	Прочистите.
	Подсосы воздуха на входе.	Проверьте соединения и шланг на наличие повреждений (проколы, трещины), устраните подсос воздуха.
	Краска очень густая.	Разбавьте краску в соответствии с рекомендациями производителя краски.
	Неисправен нагнетательный клапан	Заменить.



Больше полезных советов – по QR-коду

Мы создаем яркий и полезный контент, который поможет вам получать удовольствие от работы и учиться новому каждый день.

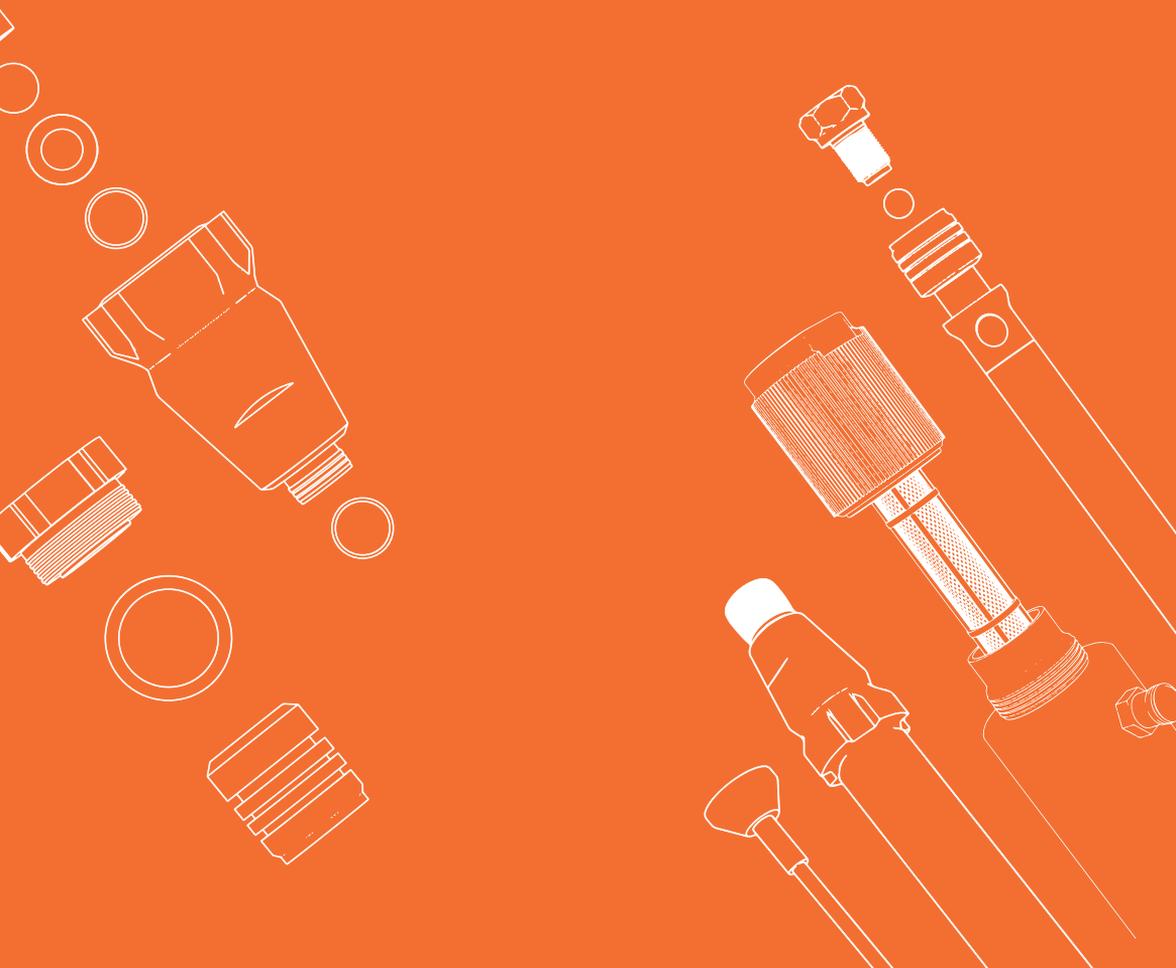



Единый номер горячей линии:
8 (800) 555-09-74

Подробная информация
www.aspro-rus.ru
info@aspro-rus.ru

Поршневой безвоздушный окрасочный аппарат марки ASPRO®

Модель: ASPRO-3600®

Импортер «ХИМБАЛТ» | ИНН 7811145377

Дата производства:

Мы рады приветствовать вас в нашей команде
и ждем вас на наших страницах в социальных сетях!



Rutube